

# **РЕХАНТ**

---

Инструкция по эксплуатации

**ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ**

**MASTECH**  
**MS-2101**

---



## ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ MS2101

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данный измерительный прибор соответствует стандарту IEC-1010-1 и IEC-1010-2-032, т.е. предназначен для измерений электрических параметров в соответствии с категорией CAT II, степень загрязнения 2.

Токковые клещи MS-2101 отвечают следующим требованиям Европейского Совета:

89/336/ЕЕС (электромагнитная совместимость) и 73/23/ЕЕС (низкое напряжение) в соответствии с поправкой 93/68/ЕЕС.

Тем не менее, электрические шумы и сильные электромагнитные поля могут повлиять на точность измерений, а также привести к повреждению прибора. Измерительный прибор может подвергнуться опасным сигналам во время проведения измерений. Для безопасной работы с прибором соблюдайте правила предосторожности, приведенные в данной инструкции.

### Символы безопасности

	Внимание! Обратитесь к инструкции
	Осторожно! Опасное напряжение
	Земля
	Двойная изоляция (класс защиты II)
	Переменный ток
	Постоянный ток
	Индикатор разряженной батареи
	Тест диода
CE	Соответствие европейскому стандарту

### Меры безопасности

Для гарантии безопасности измерений и корректной работы прибора соблюдайте следующие требования по безопасности:

- Перед началом работы с прибором внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Перед проведением измерений проверьте целостность изоляции измерительных щупов и внимательно осмотрите прибор. Не проводите измерений, если корпус прибора содержит механические повреждения.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не эксплуатируйте клещи в условиях повышенной температуры окружающей среды.
- Во время проведения измерений не дотрагивайтесь до металлических контактов измерительных щупов и входных терминалов прибора. Проводите измерения только в сухой одежде, при возможности в резиновой обуви, на резиновом напольном покрытии, используйте другие методы изоляции.
- Будьте особенно осторожны при работе с напряжением более 60 В пост. тока или 30 В перем. эфф. тока. Не дотрагивайтесь до металлических наконечников измерительных щупов.
- Не превышайте максимально допустимого напряжения на входных терминалах прибора.
- При проведении измерений не потрагивайте до тестируемых цепей и компонентов.

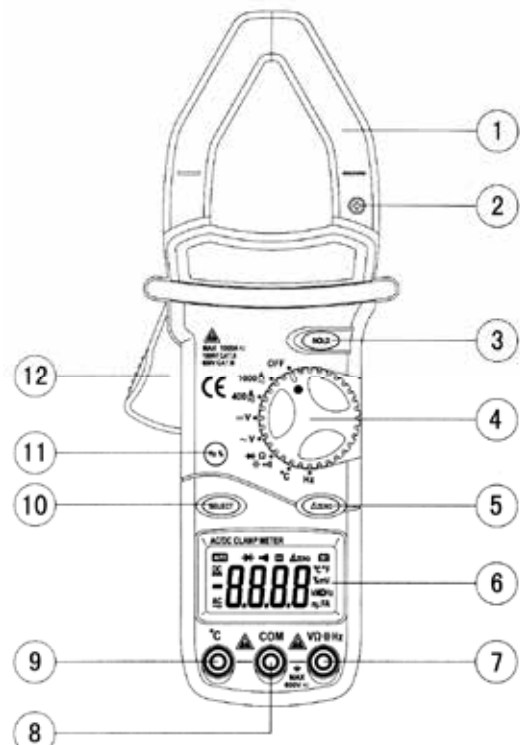
### УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед открытием корпуса прибора выключите питание токовых клещей и отсоедините измерительные щупы от входных терминалов.
- Не работайте с прибором, если задняя крышка корпуса плотно не зафиксирована.
- Для очистки прибора используйте влажную материю. Не используйте сильные химические средства, абразивы и растворители.
- Калибровку и ремонт прибора должен осуществлять квалифицированный персонал. Не изменяйте и не модифицируйте внутреннюю схему прибора.

### ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА

Токковые клещи MS2101 позволяют проводить измерения постоянного и переменного тока в режиме автоматического выбора пределов измерений. Прибор оснащен жидкокристаллическим

дисплеем с максимальным отображаемым значением 3999. Токковые клещи предназначены для измерений постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, температуры, частоты, тестирования цепи на обрыв и тестирования диодов, а также измерения рабочего цикла.







1. Зажимные клещи. Пропустите тестируемый проводник через измерительное кольцо клещей.
2. Индикатор направления постоянного тока.
3. Кнопка **HOLD**. Используется для активизации режима удерживания данных на дисплее прибора. После нажатия кнопки на дисплее появится индикатор **H**. Для отказа от режима **HOLD** нажмите кнопку повторно.
4. Поворотный переключатель функций. Используется для выбора вида измерений, а также для включения и выключения питания прибора.
5. Кнопка **ΔZERO**. Нажмите кнопку для включения режима относительных измерений. На дисплее прибора отобразится соответствующий индикатор. Отображенное на дисплее значение сохранится как опорное. В режиме относительных измерений результатом измерений станет разница между текущим измеренным значением и заданным опорным значением. Если результат измерений совпадает с опорным значением, на дисплее отобразится нулевое значение.
6. Жидкокристаллический дисплей.

### Индикаторы дисплея:



<b>AUTO</b>	Индикатор режима автоматического выбора пределов измерений
	Индикатор режима тестирования диодов
	Индикатор режима прозвона цепи на обрыв
<b>H</b>	Индикатор режима удерживания данных на дисплее
<b>ΔZERO</b>	Индикатор режима относительных измерений
	Индикатор разряженной батареи
<b>DC</b>	Индикатор режима измерения постоянного тока/напряжения
<b>AC</b>	Индикатор режима измерения переменного тока/напряжения
	Индикатор отрицательной полярности
<b>%</b>	Индикатор режима измерения рабочего цикла
<b>°C</b>	Индикатор режима измерения температуры в градусах Цельсия
<b>°F</b>	Индикатор режима измерения температуры в градусах Фаренгейта
<b>mV</b>	Индикатор режима измерения напряжения

<b>kΩ</b>	Индикатор режима измерения сопротивления
<b>Hz</b>	Индикатор режима измерения частоты
<b>μF</b>	Индикатор режима измерения емкости
<b>A</b>	Индикатор режима измерения тока



- Входной терминал **VΩ**  **Hz** - положительный терминал для измерения напряжения, сопротивления, частоты, рабочего цикла, емкости и тестирования цепи на обрыв. К терминалу подключается красный щуп.
- Входной терминал **COM** - отрицательный терминал для проведения всех видов измерений, кроме измерения тока. К терминалу подключается черный щуп или черный щуп термопары типа K.
- Входной терминал **C** - положительный терминал для измерения температуры. К терминалу подключается красный щуп термопары типа K.
- Кнопка **SELECT**. Используется для переключения между режимами измерения сопротивления, емкости, тестирования цепи на обрыв и тестирования диодов, если поворотный переключатель функций установлен в положение    **Hz**. На дисплее прибора будут отображаться соответствующие индикаторы режимов измерений. В режиме измерения тока используйте кнопку **SELECT** для переключения между режимами измерения постоянного и переменного тока.
- Кнопка **Hz%**. Используется для переключения между режимами измерения частоты и рабочего цикла, если поворотный переключатель функций установлен в положение **Hz**.
- Рычаг разведения клещей. Нажмите рычаг разведения клещей, поднесите их к тестируемому проводу и отпустите рычаг, клещи сомкнутся.

### ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

#### Измерение постоянного напряжения

- Подсоедините красный щуп к терминалу **VΩ**  **Hz**, и черный щуп - к терминалу **COM**.
- Установите поворотный переключатель функций в положение **V** .
- Подключите измерительные щупы параллельно к измеряемой нагрузке. Не дотрагивайтесь до тестируемого проводника.
- Снимите показания на дисплее прибора.

#### Измерение переменного напряжения

- Подсоедините красный щуп к терминалу **VΩ**  **Hz**, и черный щуп - к терминалу **COM**.
- Установите поворотный переключатель функций в положение **V** .
- Подключите измерительные щупы параллельно к измеряемой нагрузке. Не дотрагивайтесь до тестируемого проводника.
- Снимите показания на дисплее прибора.
- При измерении переменного напряжения после нажатия кнопки **Hz%** на дисплее отобразится частота тестируемого сигнала.

#### Измерение постоянного тока

- Установите поворотный переключатель функций в положение 400A или 1000A.
- Нажмите кнопку **SELECT** для выбора режима измерения постоянного тока.
- Нажмите кнопку **ΔZERO**, на дисплее отобразится значение 0000.
- Нажмите рычаг разведения клещей, пропустите проводник через измерительное кольцо (запрещается измерять несколько проводников одновременно!), отпустите рычаг, клещи сомкнутся.
- Снимите показания на дисплее прибора.





#### Примечания:

Клещи прибора могут содержать некоторую магнитную силу. Поэтому, если не удастся настроить нулевое значение на дисплее, разомкните и сомкните клещи несколько раз. Возобновите измерения.

#### Измерение переменного тока

- Установите поворотный переключатель функций в положение 400A или 1000A.
- Нажмите кнопку **SELECT** для выбора режима измерения переменного тока.
- Нажмите рычаг разведения клещей, пропустите проводник через измерительное кольцо (запрещается измерять несколько проводников одновременно!), отпустите рычаг, клещи сомкнутся.
- Снимите показания на дисплее прибора.






#### Измерение сопротивления

- Подсоедините красный щуп к терминалу **VΩ**  **Hz**, и черный щуп - к терминалу **COM**.
- Установите поворотный переключатель функций в положение    **Hz**.
- Нажмите кнопку **SELECT** и выберите режим **Ω**.
- Если измеряемое сопротивление превышает максимально допустимое значение или измерительные щупы не подключены к источнику измерений, на дисплее отобразится индикатор «OL».
- Снимите показания на дисплее прибора.






#### Примечания:

- Перед проведением измерений сопротивления в цепи отключите питание тестируемой цепи и разрядите все конденсаторы.
- При измерении сопротивлений более 1 МОм прибору требуется несколько секунд для стабилизации показаний на дисплее. Это является нормой при измерении высоких сопротивлений.
- Если измерительные щупы не подключены к источнику измерений, на дисплее отобразится индикатор «OL».





#### Тестирование диодов

- Подключите измерительные щупы к терминалам **COM** и **VΩ**  **Hz**.
- Установите поворотный переключатель функций в положение    **Hz**.
- Нажмите кнопку **SELECT** и выберите режим .
- Подключите красный щуп к аноду полупроводника, а черный щуп - к катоду.
- Падение прямого напряжения обычно составляет 0.6 В для кремниевого диода и 0.3 В для германиевого.
- Если порядок подключения щупов нарушен или полупроводник неисправен, на дисплее отобразится индикатор «OL».


#### Тестирование цепи на обрыв

- Подключите измерительные щупы к терминалам **COM** и **VΩ**  **Hz**.
- Установите поворотный переключатель функций в положение    **Hz**.
- Нажмите кнопку **SELECT** и выберите режим .
- Если тестируемая цепь непрерывна (т.е. сопротивление цепи менее 30 Ом), раздастся звуковой сигнал зуммера.

#### Измерение емкости

- Подключите измерительные щупы к терминалам **COM** и **VΩ**  **Hz**.
- Установите поворотный переключатель функций в положение    **Hz**.
- Подключите измерительные щупы к тестируемому объекту, следите за полярностью подключения (полярность красного щупа положительная).
- Снимите показания на дисплее прибора.

#### Измерение частоты

- Подсоедините красный щуп к терминалу **VΩ**  **Hz**, и черный щуп - к терминалу **COM**.
- Установите поворотный переключатель функций в положение **Hz**.

3. Нажмите кнопку Hz% для выбора режима измерения частоты и подключите щупы к тестируемой цепи. Не дотрагивайтесь до тестируемых компонентов.
4. Амплитуда тестируемого сигнала должна быть выше уровня чувствительности.
5. Амплитуда измеряемого сигнала не должна превышать максимально допустимые пределы на входных терминалах прибора (250 В пост./перем. тока).
6. Снимите показания на дисплее прибора.

**Примечания:**

Допустимое входное напряжение 1 – 10 В перем. эфф. тока. При измерении частоты сигнала более 10 В перем. эфф. тока точность результатов измерений не гарантирована.

**Измерение температуры**

Внимание: Перед проведением измерения температуры отключите измерительные щупы от входных гнезд прибора. Не подключайте контакты термодпары к гнезду для измерения напряжения.

1. Установите поворотный переключатель функций в положение °C.
2. Подключите красный щуп термодпары типа К к гнезду °C и красный щуп к гнезду COM. На дисплее отобразится значение температуры окружающей среды.
3. Подключите термодпару к источнику измерений.
4. Снимите показания на дисплее прибора.

**Измерение рабочего цикла**

1. Подсоедините красный щуп к терминалу  $V_{\Omega}$  Hz, и черный щуп – к терминалу COM.
2. Установите поворотный переключатель функций в положение Hz.
3. Нажмите кнопку **SELECT** для выбора режима % и подключите измерительные щупы к тестируемой цепи. Не дотрагивайтесь до тестируемых компонентов.
4. Снимите показания на дисплее прибора.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Приведенные значения точности гарантированы в течение одного года после калибровки при температуре +18°C...+28°C (+64°F...+82°F) и относительной влажности до 80%.

**Общие характеристики**

Дисплей	Жидкокристаллический, макс. значение 3999, обновление каждые 2-3 секунды
Выбор диапазонов измерений	Автоматический
Индикация полярности	Автоматическая индикация отрицательной полярности, индикатор «->»
Индикация выхода за пределы диапазона	Индикатор «OL»
Максимальный диаметр тестируемого проводника	42 мм
Питание	Батарея 9 В типа IEC 6F22 JIS 006P NEDA1604
Индикатор разряженной батареи	Индикатор
Диапазон рабочих температур	+5...+35°C
Диапазон температур хранения	-10...+50°C
Температурный коэффициент	0.1 х точность/°C (при температуре +18...+28°C)
Максимальная высота	2000 м

измерений	
Габаритные размеры	250 x 99 x 43 мм
Вес	прибл. 480 г

**Постоянное напряжение**

Предел	Разрешение	Точность
0.4 В	0.1 мВ	±(0.7%, 1)
4 В	1 мВ	
40 В	10 мВ	
400 В	0.1 В	±(0.8%, 3)
1000 В	1 В	

Входной импеданс: 10 МОм.

Защита от перегрузки: 1000 В пост. или 700 В перем. эфф. тока.

**Переменное напряжение**

Предел	Разрешение	Точность
4 В	1 мВ	±(0.8%, 5)
40 В	10 мВ	
400 В	0.1 В	
700 В	1 В	±(1.0%, 10)

Входной импеданс: 10 МОм.

Частотный диапазон: 40 – 400 Гц.

Защита от перегрузки: 1000 В пост. или 700 В перем. эфф. тока.

**Постоянный ток**

Предел	Разрешение	Точность
400 А	0.1 А	±(3.0%, 3)
1000 А	1 А	

Защита от перегрузки: 120% превышения диапазона в течение одной минуты.

**Переменный ток**

Предел	Разрешение	Точность
400 А	0.1 А	±(3.0%, 3)
1000 А	1 А	

Защита от перегрузки: 120% превышения диапазона в течение одной минуты.

Частота сигнала: 50 – 60 Гц.

**Сопrotивление**

Предел	Разрешение	Точность
400 Ом	0.1 Ом	±(1.2%, 1)
4 кОм	1 Ом	
40 кОм	10 Ом	
400 кОм	0.1 кОм	
4 МОм	1 кОм	
40 МОм	10 кОм	±(2.0%, 3)

Защита от перегрузки: 250 В пост. или перем. эфф. тока во всех диапазонах.

### Емкость

Предел	Разрешение	Точность
4 нФ	1 пФ	±(4.0%, 10)
40 нФ	10 пФ	
400 нФ	0.1 нФ	
4 мкФ	1 нФ	
40 мкФ	10 нФ	

Защита от перегрузки: 250 В пост. или перем. эфф. тока во всех диапазонах.

### Частота

Предел	Разрешение	Точность
40 Гц	0.01 Гц	±(2.0%, 1)
400 Гц	0.1 Гц	
4 кГц	1 Гц	
40 кГц	10 Гц	
100 кГц	0.1 кГц	

Диапазон измерений: 1 – 10 В перем. эфф. тока, 10 Гц – 100 кГц.

### Температура

Предел	Разрешение	Точность
+400...+750°C	1°C	±(1.0%, 5)
0...+400°C		±(1.0%, 3)
-40...0°C		±(1.0%, 6)

### Прозвон цепи на обрыв и тестирование диодов

Положение	Описание
•)))	При сопротивлении цепи менее 30 Ом раздается звуковой сигнал встроенного зуммера.
→	На дисплее отображается значение прямого падения напряжения полупроводника.
Рабочий цикл: 0.1%...99.9%	

### Режим автоматического выключения питания

В целях экономии питания батареи питание прибора автоматически выключится, если в течение 15 минут не была нажата ни одна из кнопок прибора или не изменено положение поворотного переключателя. Для возобновления работы с прибором поверните поворотный переключатель или нажмите любую функциональную кнопку прибора.

### Замена батареи

Внимание: Перед открытием задней крышки корпуса прибора убедитесь, что измерительные щупы отключены от источника измерений и питание прибора выключено.

При первом появлении на дисплее индикатора разряженной батареи произведите замену элемента питания. Для этого:

1. Отсоедините измерительные щупы от тестируемых объектов и входных гнезд прибора и выключите питание прибора.
2. Удалите шурупы на задней стороне корпуса прибора и откройте батарейный отсек. Удалите старую батарею.
3. Установите новый элемент питания соответствующего типа (IEC 6F22 JIS 006P NEDA 1604).

4. Закройте корпус батарейного отсека и зафиксируйте его с помощью шурупов.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- инструкция по эксплуатации,
- пара измерительных щупов,
- термopара типа K,
- упаковочная коробка,
- батарея 9В (IEC 6F22 JIS 006P NEDA 1604).

Внимание: Работа с прибором вблизи сильных радиочастотных электромагнитных полей (около 3 В/м) может повлиять на точность измерений.

Lined area for notes, consisting of 25 horizontal lines.

Изготовитель: «Лин Ан КФ Ко., ЛТД» Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона,  
Ханчжоу, Чжэцзян, Китай Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»  
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, д.11  
Дату изготовления смотри на упаковке



**REXANT**

**MASTECH**

Precision MASTECH Enterprises Co., Китай