




EKF

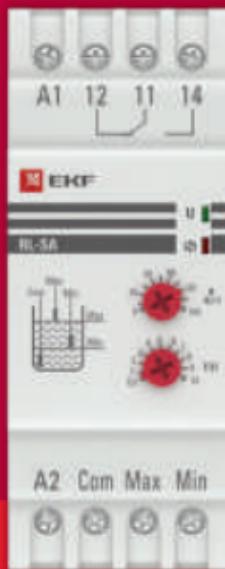

ПАСПОРТ

Реле уровня RL-SA (универсальное
1 или 2 уровня) EKF PROxima

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Реле уровня RL-SA EKF изготавливается на базе микроконтроллера и является электронным коммутационным устройством, предназначенным для контроля уровня жидкостей и управления электродвигателями насосов, как на заполнение, так и на слив жидкостей из емкостей с временной задержкой по выключению. Реле может управляться по двум или трём датчикам типа проводящих контактов. Также возможно применение датчиков EKF с выходом типа «сухой контакт» (см. схемы подключения). ВНИМАНИЕ! Датчики приобретаются отдельно.

ВНИМАНИЕ! Реле нельзя использовать с легко воспламеняющимися или взрывоопасными жидкостями. Реле уровня соответствует ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения	
Артикул	RL-SA	RL-SA-12-240
Номинальное напряжение	230В AC 50...60 Гц	12-240 AC 50...60 Гц
Номинальное импульсное напряжение		400 В
Потребляемая мощность		≤1,5 ВА
Чувствительность		от 5 кОм до 100 кОм
Точность установки		≤5%
Точность повторения		≤0,2%
Прерывание подачи питания		Не менее 200 мсек.
Коммутационная износстойкость		100000
Механическая износстойкость		1000000
Контакт	1CO (один перекидной)	

Продолжение Таблицы 1

Параметры	Значения	
Артикул	RL-SA	RL-SA-12-240
Номинальный ток нагрузки	1 x 8 А при 230 В AC1	
Высота над уровнем моря	Не более 2000 м	
Степень защиты	IP20	
Степень загрязнения	3	
Рабочая температура	от -5 до +40°C	
Температура хранения	от -25 до +75°C	
Подключение	Винтовые клеммы, макс.сечение провода 2,5 мм ²	

3 ПОРЯДОК МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Принцип работы

Работа реле основана на измерении сопротивления между общим контактом «С» и контактами максимального «MAX» и минимального «MIN» уровней. Если сопротивление становится меньше заданного предела (в электропроводящих жидкостях) или отсутствует (замкнут «сухой контакт») считается, что данный уровень достигнут жидкостью. В зависимости от взаимного расположения датчиков, времени задержки срабатывания (T) и схемы подключения нагрузки (электродвигателей насоса), можно реализовать разные схемы управления. При состоянии реле «отключено» перекидной контакт находится в положении 11–12, при состоянии «включено» в положении 11–14.

Подготовка к работе

1. Установить и закрепить реле в рабочем месте;
2. Выбрать принцип работы, определиться с типом и количеством датчиков;
3. Провести электромонтаж согласно выбранной схеме;
4. Подать питание, индикатор «U» загорится зеленым цветом;

- Настроить чувствительность (для кондуктометрических датчиков). Подключить электроды «Max» и «C», расположить в емкости и заполнить ее. Поворачивать регулятор чувствительности пока индикатор « Φ » не засветится;
- Настроить необходимое время задержки срабатывания.

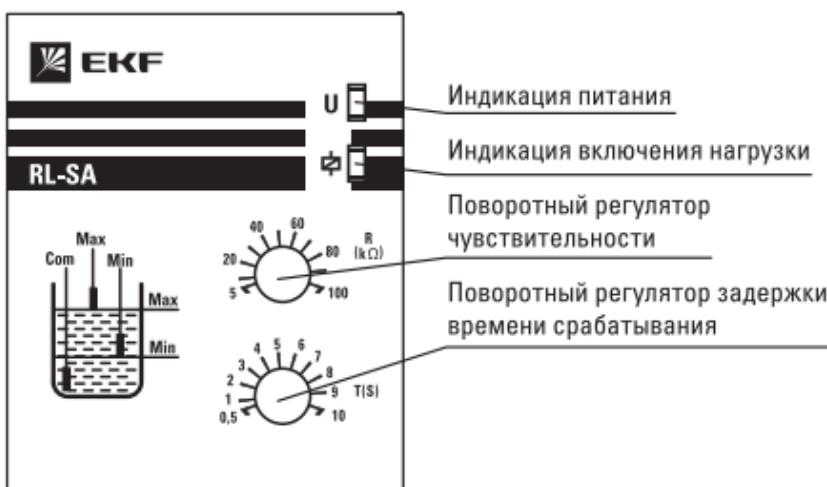


Рис. 1 - Панель управления

4 ТИПЫ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Ниже приведены основные типы датчиков, рекомендуемые компанией EKF. Данные датчики не являются единственно возможными.

Контакт (электрод) представляет из себя стальной стержень, имеющий с одного конца провод или контактный винт для подключения его к реле. Контакт так же может быть жилой оголенного провода, но это не надежно, и со временем провод окислится, сопротивление его изменится, и система будет работать некорректно. В качестве данного датчика чаще всего применяется «кондуктометрический датчик уровня».

Поплавковый датчик уровня типа RLF (EKF) представляет из себя герметичный металлический корпус и состоит из штока и поплавка. Поплавок свободно перемещается по штоку. Поплавок имеет встроенный магнит, который воздействует на геркон, находящийся в штоке. При перемещении поплавка магнит замыкает геркон, который в свою очередь замыкает сигнальную электрическую цепь. (подробнее см. паспорт изделия).

Поплавковый выключатель уровня типа RL (EKF) представляет из себя герметичный полимерный корпус с подвижным перекидным реле внутри, которое срабатывает при отклонении от изначального положения. Т.о. при погружении в жидкость переключатель коммутирует [замыкает или размыкает] сигнальную электрическую цепь. (подробнее см. паспорт изделия).

5 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Ниже приведены основные типы схем, рекомендуемые компанией EKF. Данные схемы не являются единственно возможными.

Заполнение

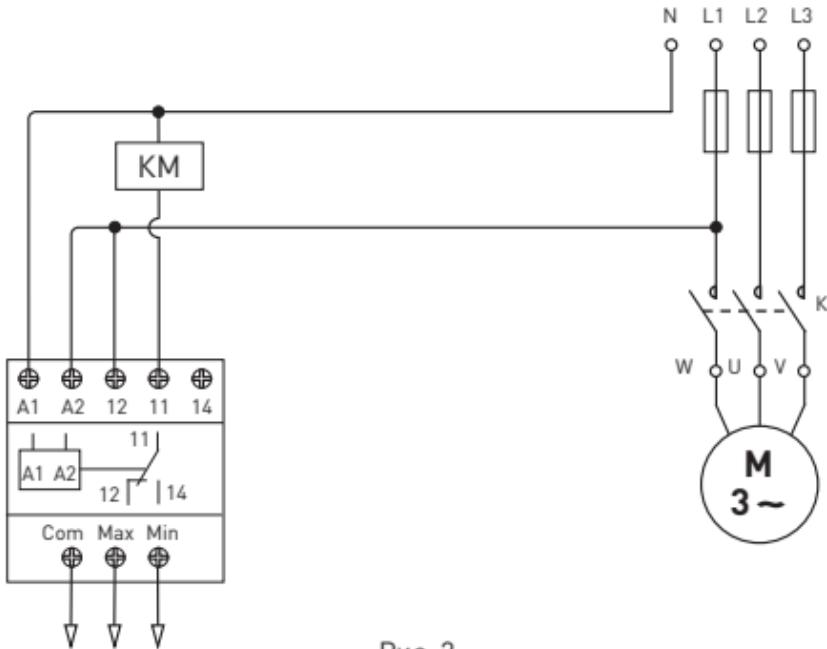


Рис. 2

Заполнение по трём контактам [электродам]. Необходимо подключить каждый провод датчика напрямую к контактам «Com», «Max» и «Min». Уровень жидкости ниже минимального (MIN), контакты 11-12 замкнуты, насос включен. При достижении верхнего уровня (MAX) реле включается с задержкой T, контакты переключаются в положение 11– 14, насос отключен. Реле находится во включенном состоянии до снижения уровня жидкости ниже минимального (MIN), затем реле выключается с задержкой T, контакты возвращаются в положение 11 – 12, насос включается и т.д.

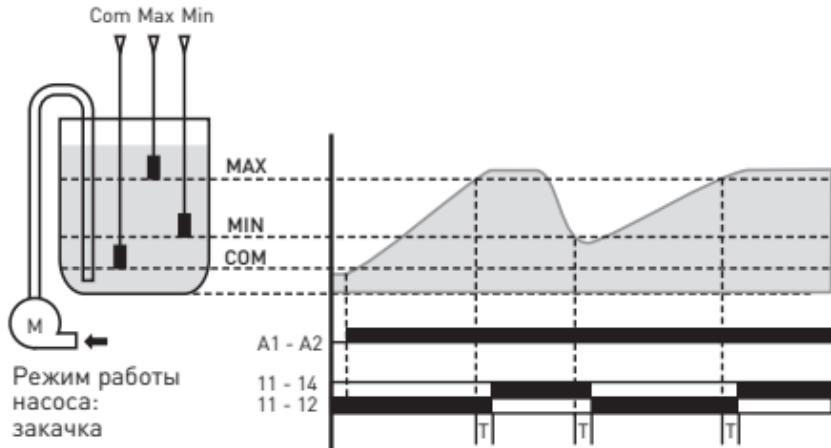


Рис. 3

Заполнение по двум поплавковым датчикам уровня типа RLF. Необходимо подключить 2 любых провода датчиков к контакту «Com». Оставшийся провод нижнего датчика подключить к контакту «Min», а верхнего к контакту «Max». Алгоритм работы аналогичен заполнению по трём контактам (электродам).

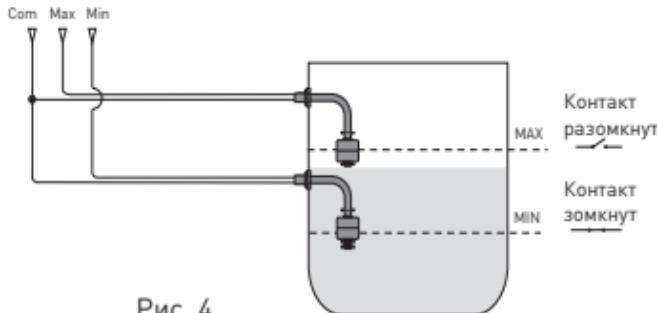


Рис. 4

Заполнение по двум поплавковым выключателям уровня типа RL. Необходимо подключить 2 коричневых провода выключателя уровня к контакту «Com». Чёрный провод нижнего выключателя уровня подключить к контакту «Min». Чёрный провод верхнего выключателя уровня к контакту «Max». Синие провода не за-действованы. Алгоритм работы аналогичен заполнению по трём контактам (электродам).

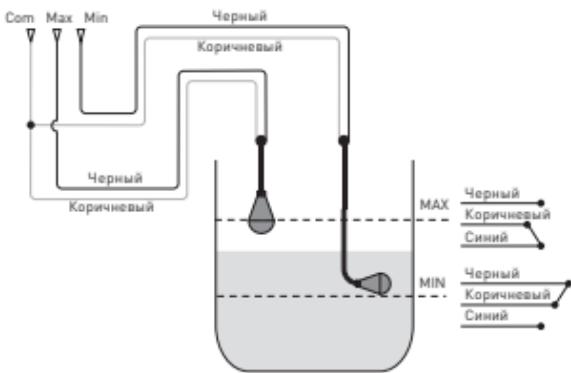


Рис. 5

Осушение

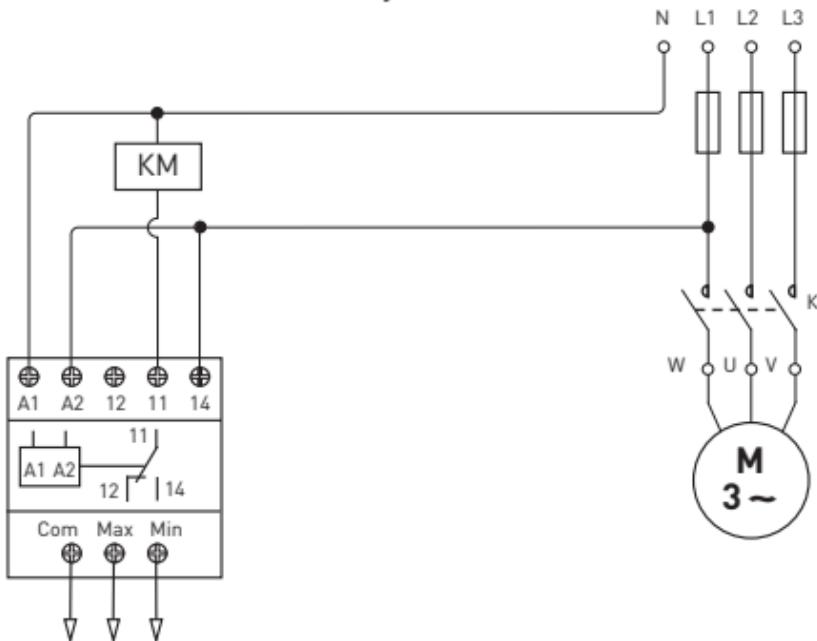


Рис. 6

Осушение по трём контактам [электродам]. Необходимо подключить каждый провод датчика напрямую к контактам «Сот», «Макс» и «Мин». Уровень жидкости выше максимального [MAX], контакты переключаются в положение 11-14 с задержкой T, насос включен . При достижении нижнего уровня [MIN] реле выключается с задержкой T, контакты возвращаются в положение 11– 12, насос выключен. Реле находится в выключенном состоянии до поднятия уровня жидкости выше максимального [MAX], затем реле включается с задержкой T, контакты переключаются в положение 11-14, насос включается и т.д.

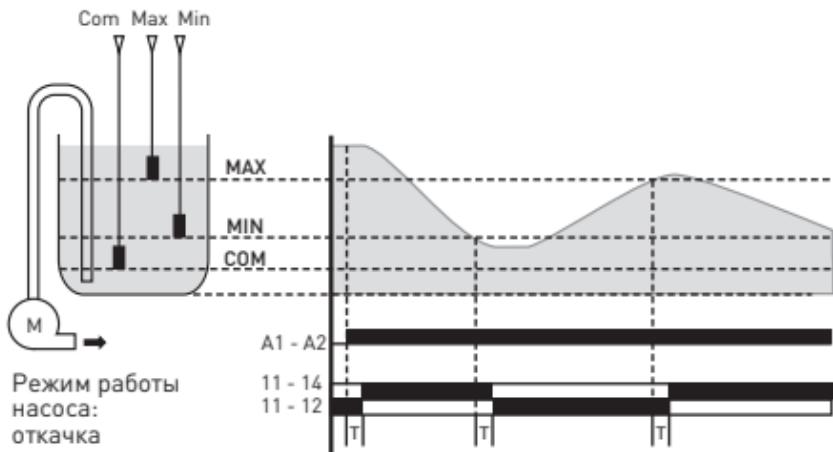


Рис. 7

Осушение по двум поплавковым датчикам уровня типа RLF.
Необходимо подключить 2 любых провода датчиков к контакту «Com». Оставшийся провод нижнего датчика подключить к контакту «Min», а верхнего к контакту «Max». Алгоритм работы аналогичен осушению по трём контактам (электродам).

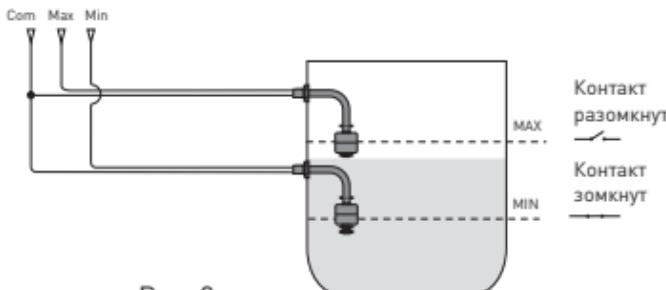


Рис. 8

Осушение по двум поплавковым выключателям уровня типа RL. Необходимо подключить 2 коричневых провода выключателя уровня к контакту «Com». Чёрный провод нижнего выключателя уровня подключить к контакту «Min». Чёрный провод верхнего выключателя уровня к контакту «Max». Синие провода не задействованы. Алгоритм работы аналогичен осушению по трём контактам (электродам).

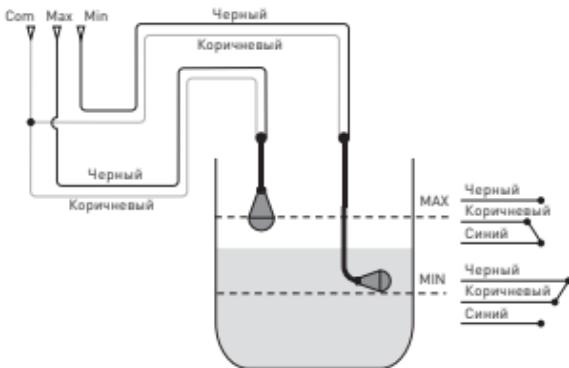


Рис. 9

Поддержание уровня

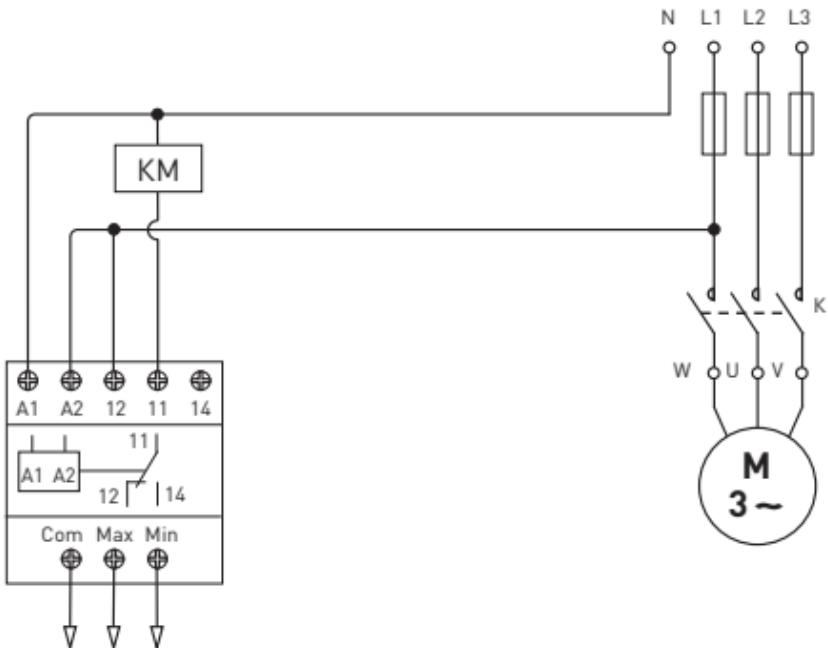


Рис. 10

Поддержание уровня по двум контактам (электродам). Необходимо провода датчиков подключить к контакту «Min» и замкнутым «Com» – «Max». Уровень жидкости ниже заданного [MIN], контакты 11–12 замкнуты, насос включен. При достижении заданного уровня [MIN] реле включается с задержкой T, контакты переключаются в положение 11–14, насос отключен. Реле находится во включенном состоянии до снижения уровня жидкости ниже заданного [MIN], затем реле выключается с задержкой T, контакты возвращаются в положение 11–12, насос включается и т.д.

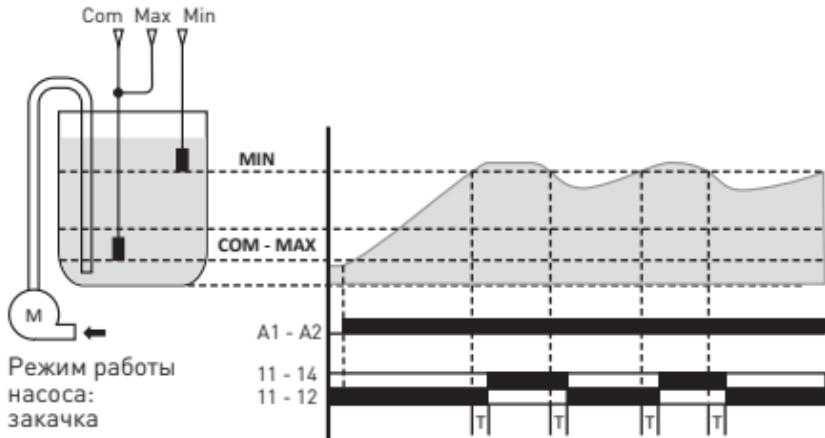


Рис. 11

Поддержание уровня по одному поплавковому датчику уровня типа RLF. Необходимо подключить любой провод датчика к замкнутым контактам «Com» - «Max». Оставшийся провод датчика подключить к контакту «Min». Алгоритм работы аналогичен поддержанию уровня по двум контактам (электродам).

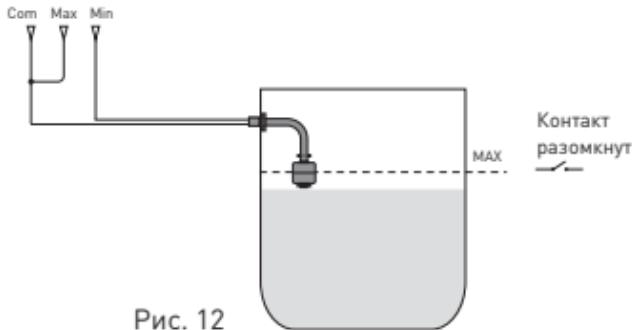


Рис. 12

Поддержание уровня по одному поплавковому выключателю уровня типа RL. Необходимо подключить коричневый провод выключателя уровня к контакту «Com». Чёрный провод выключателя уровня подключить к контакту «Min». Синий провод не задействован. Алгоритм работы аналогичен поддержанию уровня по двум контактам (электродам).

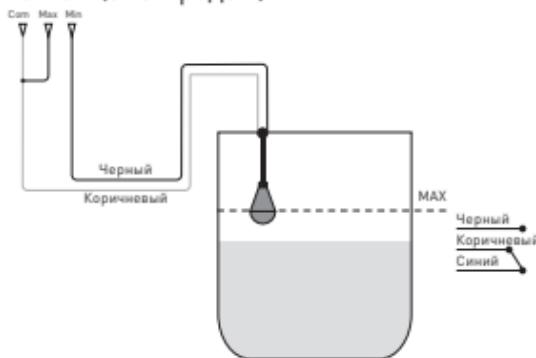


Рис. 13

Защита от переполнения

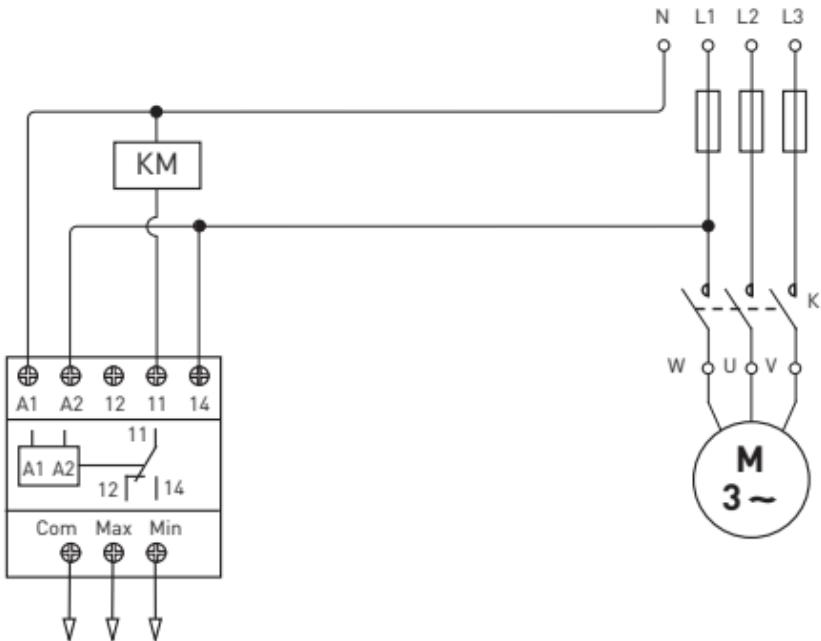


Рис. 14

Защита от переполнения по двум контактам [электродам]. Необходимо провода датчиков подключить к контакту «Min» и замкнутым «Com» – «Max». Уровень жидкости выше заданного [MIN], контакты переключаются в положение 11–14 с задержкой T, насос включен. При достижении заданного уровня [MIN] реле выключается с задержкой T, контакты возвращаются в положение 11–12, насос выключен. Реле находится в выключенном состоянии до поднятия уровня жидкости выше максимального [MAX], затем реле включается с задержкой T, контакты переключаются в положение 11–14, насос включается и т.д.

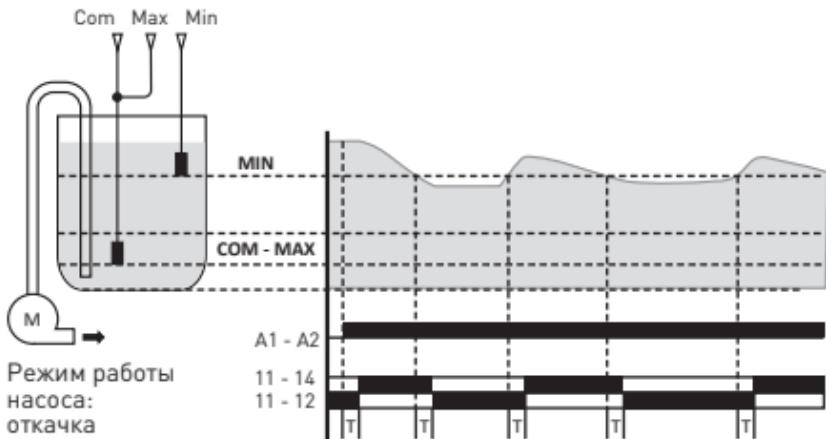


Рис. 15

Защита от переполнения по одному поплавковому датчику уровня типа RLF. Необходимо подключить любой провод датчика к замкнутым контактам «Сом» – «Макс». Оставшийся провод датчика подключить к контакту «Мин». Алгоритм работы аналогичен защите от переполнения по двум контактам (электродам).

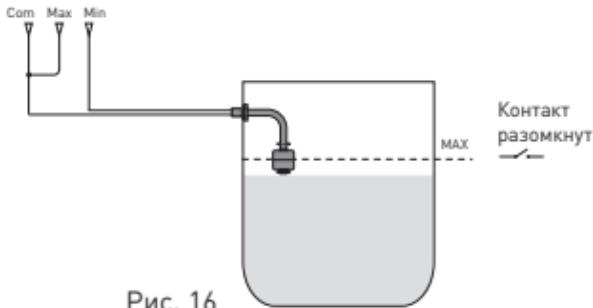


Рис. 16

Защита от переполнения по одному поплавковому выключателю уровня типа RL. Необходимо подключить коричневый провод выключателя уровня к контакту «Com». Чёрный провод выключателя уровня подключить к контакту «Min». Синий провод не задействован. Алгоритм работы аналогичен защите от переполнения по двум контактам (электродам).

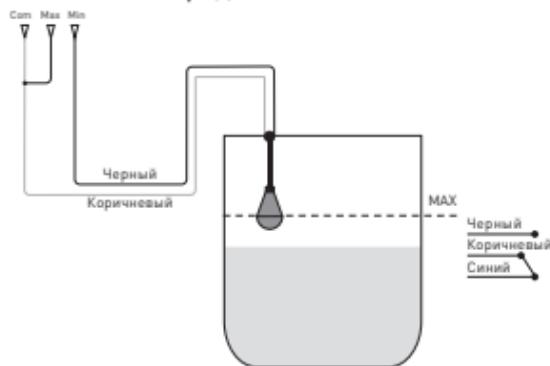


Рис. 17

6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

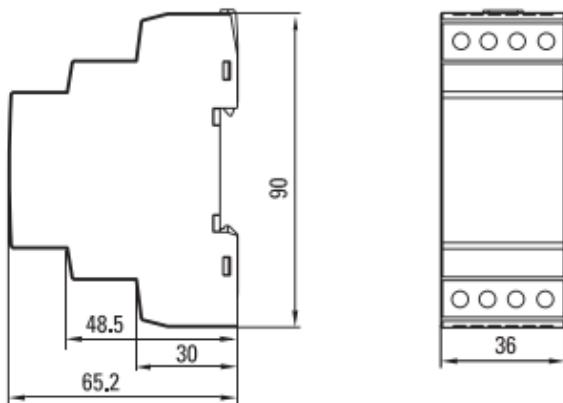


Рис. 18

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 7.1 Диапазон рабочих температур от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- 7.2 Высота над уровнем моря – не более 2000 м.

8 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Реле уровня RL-SA – 1 шт.;
2. Паспорт – 1 шт..

9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 9.1. Реле, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.
- 9.2. По способу защиты от поражения электрическим током реле соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах, имеющих класс защиты не ниже 1.

10 ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. При техническом обслуживании реле, необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

10.2. При нормальных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр реле и проверять установленное время срабатывания (цикла).

Необходимо подтягивать зажимные винты, давление которых ослабевает вследствие циклических изменений температуры окружающей среды и текучести материала зажимаемых проводников.

10.3 Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

10.4 При подключении реле необходимо следовать схеме поключения.

10.5 Не устанавливайте реле без защиты в местах где возможно попадания воды или солнечных лучей.

11 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

11.1 Транспортирование реле может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

11.2 Хранение реле должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25 °C до +75 °C и относительной влажности не более 80% при +25 °C.

12 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет с даты продажи.

12.3 Гарантийный срок хранения – 7 лет.

12.4 Срок службы – 10 лет.

**Изготовитель: Яквинг Ксилай Электрик Эплаенсес Ко., LTD,
д. Дайдонг, р. Лиуши, г. Яквинг, провинция Чжэцзян, Китай.**

**Manufacturer: Yueqing Xile Electric Appliances Co., LTD. Daidong
village, Liushi town, Zhejiang, China.**

**Импортер и представитель торговой марки EKF по работе
с претензиями на территории Российской Федерации:
ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная,
д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.**

**Importer and EKF trademark service representative on the territory
of the Russian Federation: ООО «Electroresheniya», Otradnaya st.,
2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia. Tel.: +7 (495) 788-88-15.**

**Импортер и представитель торговой марки EKF по работе
с претензиями на территории Республики Казахстан:
ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.**

**Importer and EKF trademark service representative
on the territory of the Republic of Kazakhstan:
ТОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty,
Bostandyk district, street Turgut Ozal, d. 247, apt 4.**



www.ekfgroup.com